

## تقرير فني عن الحالة الإنشائية

للعمار رقم (٦) - المجاورة رقم (١٧) - بلوك رقم (١٩)

المنطقة العمرانية الأولى - مدينة ٦ أكتوبر

سبتمبر ٢٠٢٣

## تقرير فني عن الحالة الإنشائية

للعمرارة رقم (٦) - المجاورة رقم (١٧) - بلوك رقم (١٩)

المنطقة العمرانية الأولى - مدينة ٦ أكتوبر

## رقم الصفحة

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| ٢  | المحتويات                              |
| ٣  | 1- مقدمة                               |
| ٣  | 2- المستندات المتاحة                   |
| ٤  | 3- وصف المبنى وقت المعاينة             |
| ٤  | 4- المعاينة الظاهرية التفصيلية للعمارة |
| ٦  | 5- الاختبارات الحقلية والمعملية        |
| ١٠ | 6- التحليل الإنشائي للأعمدة            |
| ١٢ | 7- التقييم الفني للعمارة               |
| ١٢ | 8- أعمال الإصلاح والتدعيم              |
| ٢١ | 9- الخلاصة والتوصيات والشروط العامة    |
|    | الصور والأشكال                         |
|    | المرفقات                               |

## تقرير فني عن الحالة الإنشائية

للعمارة رقم (٦) - المجاورة رقم (١٧) - بلوك رقم (١٩)

المنطقة العمرانية الأولى - مدينة ٦ أكتوبر

### ١ - مقدمة:

بناءً على طلب السيد المهندس / هشام مصطفى حسنى العضو المنتدب للشئون الفنية لشركة النصر للإسكان و التعمير الوارد إلينا بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢ (مرفق رقم ١) بشيك بنكي رقم ١٠٢٠٩٦٢٩١٠٠٢٠٢٠١ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٣٠ لإجراء معاينة العمارة رقم (٦) - المجاورة رقم (١٧) - بلوك رقم (١٩) - المنطقة العمرانية الأولى بمدينة ٦ أكتوبر لتحديد أسباب ظهور شروخ وتصدعات عديدة بالعناصر الإنشائية بما يخل بسلامة المنشأ وسلامة السكان. فقد تم تشكيل لجنة من المركز تضم كلاً من السادة:-

فقد تشكلت لجنة من تضم كلاً من السادة:-

- أ.د. سيد عبد الباقي

- أ.د. حازم عبد اللطيف

- م. بلال محمود

- م. حميد سيد

وقد قامت اللجنة بإجراء معاينة تفصيلية للعمارة محل الدراسة وفحص كافة العيوب بها، كما تم إجراء

بعض الاختبارات الحقلية والمعملية للوقوف على حالة الخرسانة المنفذة في الطبيعة بالعناصر الإنشائية.

### ٢ - المستندات المتاحة:

تم تسليم اللجنة نسخة إلكترونية من اللوحات المعمارية و الإنشائية للعمارة محل الدراسة من

الشركة.

أ.د. بلال محمود

٣- وصف المبنى وقت المعاينة:

العمارة محل المعاينة كاملة التنفيذ والتشطيب، ومعظم الوحدات مشغولة بالسكان. وتتكون العمارة من بدروم (جراج) وأرضي وأربعة أدوار سكنية متكررة + شخشيخة وغرفة بالسطح. وتوضح الصورة رقم (١) منظر عام للواجهة الأمامية للعمارة من الخارج وقت المعاينة، ويتكون الهيكل الإنشائي للعمارة من بلاطات مصمتة وكمرات وأعمدة خرسانية مسلحة ترتكز على أساسات من الخرسانة العادية والمسلحة.

يُستغل البدروم كجراج، والدور الأرضي به مدخل العقار ووحدتين سكنيتين وكل من الأدوار المتكررة يحتوي على وحدتين سكنيتين كاملة التشطيب والإشغال.

٤- المعاينة الظاهرية التفصيلية للعمارة:

- تم إجراء المعاينة الظاهرية علي الطبيعة ورصد العيوب والشروخ الظاهرة بالعناصر الخرسانية والحوائط والأرضيات والسلّم بالعمارة محل المعاينة، قامت اللجنة بمعاينة عدد من الوحدات السكنية المتاحة وقت المعاينة ولم تتمكن من معاينة الوحدات المغلقة.
- لم يتلاحظ أثناء المعاينة الظاهرية أى شروخ بالحوائط أو الأعمدة تدل على وجود أى حركة أو هبوط بالاساسات وعليه لم يتم اخذ عينات للاختبار من خرسانة الاساسات.
- وجاءت أهم العيوب التي تم رصدها كما يلي:

١-٤ الواجهات:

- ظهور شروخ مائلة بمباني الواجهة الأمامية بالدور الأول كما هو موضح بالصورة رقم (٢).

٢-٤ البدروم:

يُستخدم البدروم كجراج وقد تم تدعيم سوك الأعمدة بزوايا من الصلب لحمايتها بارتفاع حوالي ١,٥ متر. وتأتي أهم العيوب علي النحو التالي:

- ظهور نشع وتمليح باماكن متفرقة بسقف البدروم كما هو موضح بالصورتان رقم (٣ & ٤).
- ظهور نشع وتمليح باماكن متفرقة بحوائط المباني بالبدروم كما هو موضح بالصورة (٥).
- ظهور شروخ مائلة بأحد أعمدة البدروم كما هو موضح بالصورة رقم (٦).
- ظهور شروخ أفقية ونشع وتمليح بأحد حوائط البدروم كما هو موضح بالصورة رقم (٧).

- ظهور شرخ رأسي بأحد الكمرات بسقف البدروم كما هو موضح بالصورة رقم (٨).

- سوء حالة الصرف بدور البدروم.

#### ٣-٤ مدخل وسلم العمارة

- تنفيخ وشروخ برخام الأرضيات بمدخل العمارة.

- ظهور كسور وشروخ وتطيل في رخام درج السلالم كما هو موضح بالصورتان رقم (٩ & ١٠).

- ظهور شروخ فاصلة بين البلاطات الخرسانية للسلم ومباني الكوبسة كما هو موضح بالصورة رقم (١١).

#### ٤-٤ وحدات الدور الأرضي والأدوار المتكررة من الدور الأول إلى الدور الرابع :

- ظهور شروخ صدأ صلب التسليح ونشع وسقوط للدهان ببعض بلاطات أسقف الوحدات.

- ظهور شروخ أفقية بحوائط المباني ببعض الوحدات كما هو موضح بالصورة رقم (١٢).

- ظهور شروخ رأسية فاصلة بين الأعمدة الخرسانية ومباني الحوائط ببعض الوحدات كما هو موضح

بالصورتان رقم (١٣ & ١٤).

- ظهور تنفيخ وشروخ لبعض بلاطات سيراميك الأرضيات والحوائط كما هو موضح بالصورتان رقم

(١٥ & ١٦).

- ظهور شروخ عشوائية بالسقف ونظر بالغطاء الخرساني ببعض الوحدات كما هو موضح بالصورتان

رقم (١٧ & ١٨).

- ظهور شروخ عشوائية بالحوائط ببعض الوحدات كما هو موضح بالصورة رقم (١٩).

- ظهور نشع وتمليح في الحوائط والأسقف ببعض الوحدات كما هو موضح بالصورة رقم (٢٠).

مما سبق يتضح من المعاينة الظاهرية للعمارة محل المعاينة أن أغلب المشاكل التي تعاني منها العناصر

الخرسانية المسلحة حدثت بسبب صدأ صلب التسليح بأماكن متفرقة بمعظم الأدوار مما أدى إلى ظهور شروخ

بالبلاطات في إتجاه صلب التسليح و تنفيخ و شروخ بسيراميك الأرضيات لأغلب الوحدات وكذلك شروخ بالسلم

سواء الدرج أو البسطة بالأدوار المختلفة. كما تلاحظ شروخ بين المباني والعناصر الخرسانية ناتجة عن عدم

تركيب سلك شبك بين الحوائط والعناصر الخرسانية قبل التشطيب، وتلاحظ أيضا وجود نشع وتمليح بالحوائط

نتيجة وجود عيوب بالوصلات الصحية سواء التغذية أو الصرف.

## ٥ - الاختبارات الحقلية والمعملية:

## ١-٥ عام:

بغرض تحديد مقاومة الضغط الفعلية للخرسانة المسلحة التي نفذت منها العناصر الإنشائية بالعمارة ، تم إجراء اختبارات القلب الخرساني لعدد ٥ عينات من أعمدة البدروم و عدد ٢ عينة من أعمدة الدور الأرضي وعدد ٤ عينة من الدور الأول تم أخذها بطريقة عشوائية من الأعمدة خارج الشقق لرفض السكان دخول الشقق وأخذ عينات من الأعمدة.

وقد تم استخراج العينات واختبارها بمعرفة معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة بالمركز. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم استخدام جهاز الكشف عن أماكن صلب التسليح قبل استخراج عينات القلب الخرساني لتجنب القطع في أسياخ صلب التسليح بقدر الإمكان. وقد تم سد ثقوب أماكن عينات القلوب الخرسانية بمونة من الجراوت غير القابل للانكماش. وطبقاً لما ورد بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ يجب أن يحقق متوسط النتائج لثلاثة عينات على الأقل ٧٥% من قيمة المقاومة المميزة للخرسانة المنصوص عليها باللوحات الإنشائية على الأقل حتى يمكن اعتبارها مقبولة فنياً، كما أن أقل قيمة في النتائج يجب ألا تقل عن ٦٥% من قيمة المقاومة المميزة للخرسانة. ويوضح المرفق رقم (٢) نتائج تلك الاختبارات.

وقد تم أخذ عينات أخرى من الخرسانة من أماكن مختلفة ببعض الأسقف لإجراء التحليل الكيميائي كما تم الاستفادة من بعض عينات القلوب الخرسانية المأخوذة من الأعمدة في إجراء اختبارات معملية لتحديد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات بالخرسانة في معامل المركز بمعهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء. وطبقاً للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية إصدار ٢٠٢٠ فإنه يجب ألا تزيد قيمة محتوى أملاح الكلوريدات في الخرسانة المسلحة على ٠,٣% من وزن الأسمنت، كما يجب ألا تزيد قيمة محتوى أملاح الكبريتات على ٤% من وزن الأسمنت. ويوضح المرفق رقم (٢) نتائج تلك الاختبارات.



المهندس / د. محمد محمود

## ٢-٥ نتائج مقاومة الضغط للقلوب الخرسانية للعناصر المختبرة بالعمارة

يوضح الجدول رقم (١) نتائج مقاومة الضغط للمكعب المكافئ لعينات القلب الخرساني المختبرة من العناصر المختبرة بإجمالي ١١ عينة قلب خرساني (كما هو موضح بالبند رقم ١-٥). كما يوضح المرفق رقم (٢) تقارير نتائج تلك الاختبارات الصادرة عن معهد بحوث خواص مواد البناء وضبط الجودة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

جدول (١): نتائج اختبارات مقاومة الضغط للمكعب المكافئ لعينات القلب الخرساني

| رقم العينة | العنصر المختبر     | مقاومة الضغط (كجم/سم <sup>٢</sup> ) |
|------------|--------------------|-------------------------------------|
| ١          | عمود بالدروم       | ١٣٦                                 |
| ٢          | عمود بالدروم       | ١٤١                                 |
| ٣          | عمود بالدروم       | ١٠٩                                 |
| ٤          | عمود بالدروم       | ١٠٩                                 |
| ٥          | عمود بالدروم       | ٩٨                                  |
| ٦          | عمود بالدور الأرضي | ١٥١                                 |
| ٧          | عمود بالدور الأرضي | ٢١٦                                 |
| ٨          | عمود بالدور الأول  | ٧٨                                  |
| ٩          | عمود بالدور الأول  | ١٠٩                                 |
| ١٠         | عمود بالدور الأول  | ١٧٨                                 |
| ١١         | عمود بالدور الأول  | ٨١                                  |

ويتضح من نتائج الاختبارات التي أجريت للعينات بالجدول السابق أن متوسط مقاومة الضغط التقديرية

للمكعب الخرساني بالموقع للعناصر المختبرة بأعمدة الدروم (من العينة ١ وحتى ٥) هو ١١٨,٦ كجم/سم<sup>٢</sup> وأقل قيمة

هي ٩٨ كجم/سم<sup>٢</sup>. بالنسبة لعينات أعمدة الدور الأرضي (العينتان ٦ و ٧) فإن متوسط نتائج مقاومة الضغط التقديرية



جدول رقم (٢): نتائج الاختبارات الكيميائية لتحديد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات

بالعينات الخرسانية المأخوذة من العمارة

| محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات     |                                        | العنصر المختبر   |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| محتوي الكبريتات من<br>وزن الأسمنت (%) | محتوي الكلوريدات من<br>وزن الأسمنت (%) |                  |
| ٢,٠٦٣                                 | ١,٠٢٥                                  | أعمدة البدروم    |
| ٢,٣٨٥                                 | ٠,٩٦٦                                  | أعمدة الأرضي     |
| ٢,٧٢١                                 | ٠,٨٢١                                  | أعمدة الأول      |
| ٣,٩٧٦                                 | ١,٢٢٩                                  | سقف الدور الأرضي |
| ٣,٨٨٤                                 | ٠,٧٥٦                                  | سقف الدور الأول  |

وطبقاً للكوود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية إصدار ٢٠٢٠ فإنه يجب ألا تزيد قيمة محتوى الكلوريدات في الخرسانة المسلحة على ٠,٣٠% من وزن الأسمنت، كما يجب ألا تزيد قيمة محتوى الكبريتات في الخرسانة المسلحة على ٤% من وزن الأسمنت.

ويتضح من الجدول السابق أن محتوى أملاح الكلوريدات بخرسانة أعمدة البدروم و الأرضي والأول وسقف الدور الأرضي وسقف الدور الأول يزيد على الحد الأقصى المسموح به (٠,٣٠% من وزن الأسمنت) وتراوح قيمته بين ٠,٧٥٦% من وزن الأسمنت بأعمدة الدور الأول إلى ١,٢٢٩% من وزن الأسمنت بسقف الدور الأرضي.

وعلى الجانب الآخر تلاحظ أيضاً من نتائج تحديد محتوى أملاح الكبريتات بالعناصر الخرسانية المختبرة

أن النتائج أقل من الحد الأقصى المسموح به بالكوود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية لسنة ٢٠٢٠

(٤% من وزن الأسمنت).



أ. ب. ل. محمود

## ٦- التحليل الإنشائي للأعمدة و تقييم حالتها الإنشائية

### ٦-١ فروض المراجعة الإنشائية للأعمدة:

تم إجراء مراجعة التحليل الإنشائي للأعمدة طبقاً للفروض التالية:-

1. الحمل الحي في المباني السكنية ٢٠٠ كجم/م<sup>٢</sup> والحمل الحي علي السلالم والبلكونات ٣٠٠ كجم/م<sup>٢</sup> وجمل الأرضيات ١٥٠ كجم/م<sup>٢</sup> بالشقق السكنية و ٢٥٠ كجم/م<sup>٢</sup> بالسطح ووزن الحوائط ١٦٠٠ كجم/م<sup>٢</sup> (طوب طقلي) وذلك طبقاً للكود المصري للأحمال.

2. تم أخذ مقاومة الضغط للأعمدة الخرسانية طبقاً لمتوسط مقاومة الضغط الفعلية للخرسانة المتحصل عليها من عينات القلب الخرساني لأعمدة الدورم والأرضي والأول كما هو موضح بالبند رقم ٢-٥ والمرفق رقم ٢. طبقاً لنتائج الاختبارات، فإن مقاومة الضغط لأعمدة الدور الدورم = ١٥٨ كجم/سم<sup>٢</sup>، ومقاومة الضغط لأعمدة الدور الأرضي = ٢٤٥ كجم/سم<sup>٢</sup>، ومقاومة الضغط لأعمدة الدور الأول = ١٤٩ كجم/سم<sup>٢</sup>.

3. صلب التسليح المستخدم في القطاعات الخرسانية من الصلب عالي المقاومة الذي لا يقل إجهاد الخضوع له عن ٣٦٠٠ كجم/سم<sup>٢</sup> والكانات من الصلب الطري الذي لا يقل إجهاد خضوعه عن ٢٤٠٠ كجم/سم<sup>٢</sup>.

4. النظام الإنشائي للعمارة قد تم تصميمه وتنفيذه بالنظام الهيكلي من الخرسانة المسلحة مكون من البلاطات الخرسانية المصمتة المحملة على كمرات تركز على الأعمدة الخرسانية.



المحج ١٥ يناير ٢٠١٢

## ٢-٦ حسابات الأحمال ومراجعة الأعمدة:

لتحديد الحالة الإنشائية للأعمدة الخرسانية للعمارة، وذلك طبقاً لمطابقة الأبعاد والقطاعات للعناصر الإنشائية المختلفة باللوحات الإنشائية الواردة من العميل. كما تمت المراجعة طبقاً لمقاومة الضغط الخرسانية الفعلية المستنتجة من الاختبارات الحقلية المنفذة على العناصر الخرسانية ومن ثم تم عمل نموذج إنشائي ثنائي الأبعاد لسقف واحد متكرر باستخدام برنامج الساب Sap 2000 V.22. تم دراسة الحالة الإنشائية لأعمدة العمارة تحت تأثير الأحمال الرأسية طبقاً للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ طبقاً لما هو وارد بالبند رقم (٦-١) في هذا التقرير.

بمقارنة الأحمال الواردة من التحليل الإنشائي بالسعة القصوى لكل عمود يتلاحظ أن معظم قطاعات الأعمدة بالأدوار المختلفة آمنة إنشائياً وتستطيع تحمل الأحمال القصوى المعرضة لها ما عدا بعض الأعمدة يحتاجوا إلى تدعيم بالبدروم والدور الأرضي والأول وهي كالتالي: أعمدة دور البدروم الواقعة على محاور (١-هـ)، (٣-هـ)، (٥-ب)، (٧-ب)، (٩-ب)، (١٠-هـ)، (١١-هـ) والمشار إليها بالشكل رقم (١) وأعمدة الدورين الأرضي والأول الواقعة على محاور (٣-هـ)، (٥-ب)، (٩-ب)، (١٣-هـ) والمشار إليها بالشكل رقم (٢).

## ٧- التقييم الفني للعمارة

في هذا البند يتم تقييم الحالة الإنشائية للهيكل الإنشائي للعمارة في ضوء المعاينة الظاهرية للمبنى والعيوب التي تم رصدها وكذلك في ضوء نتائج الاختبارات الحقلية والتحليل الإنشائي للعمارة كما يلي:

1- من نتائج المعاينة للمبنى تلاحظ وجود عيوب وشروخ إنشائية ببعض العناصر الإنشائية علي مستوى جميع الأدوار نتيجة حدوث صدأ بصلب التسليح.

2- وجود شروخ متفرقة في بعض أرجاء الوحدات بين العناصر الإنشائية (أعمدة وكمرات خرسانية) والحوائط المباتي المجاورة لها، وإحتمال يرجع ذلك إلي عدم استخدام سلك شبك بين العناصر الإنشائية و الحوائط قبل البدء في أعمال المحارة.

3- حدوث انفخاخ وكسر في بلاطات السيراميك ببعض الغرف والبلكنات بالعمارة بسبب صدأ صلب التسليح.

4- مقاومة الضغط للخرسانة بكل من أعمدة البدروم والدور الأرضي والدور الأول بالعمارة محل المعاينة

لا تفي بالمقاومة المميزة المطلوبة باللوحات الإنشائية (٢٧٥ كجم/سم<sup>٢</sup>).

5- أظهرت الاختبارات الكيميائية احتواء البلاطات الخرسانية و الأعمدة على نسبة عالية من أملاح

الكلوريدات مما تسبب في صدأ صلب التسليح.

6- أظهرت الاختبارات الكيميائية احتواء العناصر المختبرة على نسبة أملاح الكبريتات بالخرسانة أقل

من الحد الأقصى المسموح به طبقاً للكوود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية لسنة ٢٠٢٠.

7- يتضح من المراجعة الإنشائية وحسابات أحمال الأعمدة التي تم الحصول عليها من برنامج التحليل

الإنشائي Sap 2000 أن بعض أعمدة البدروم والدور الأرضي والدور الأول غير آمنه إنشائياً.

مما سبق يتبين أن المبنى محل المعاينة يعاني من مشكلة أساسية وهي صدأ صلب التسليح بالأعمدة

والأسقف الخرسانية والسلم بسبب زيادة محتوى أملاح الكلوريدات بالخرسانة على الحد الأقصى المسموح به

بالكوود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية إصدار ٢٠٢٠.

لذا فإنه يلزم إصلاح كافة تلك العيوب المتعلقة بصدأ صلب التسليح في الأعمدة والكمرات والبلاطات

والسلالم الخرسانية وفقاً لما هو وارد بالبند التالي (بند رقم (٨)).

### ٨- أعمال الإصلاح والتدعيم

تجري أعمال الإصلاح و/أو التدعيم للعناصر الإنشائية من أسفل إلى أعلى وفقاً لما سيتم شرحه تفصيلاً

بالبند التالية، وبعد تمام تنفيذ أعمال الإصلاح و/أو التدعيم بكل دور يُسمح باستكمال تشطيب الأماكن التي تم تنفيذ

أعمال الإصلاح بها.

### ٨-١ إصلاح وتدعيم الأعمدة

يتضح مما سبق حاجة الأعمدة في الأدوار المختلفة بالعمارة للإصلاح والتدعيم وإزالة صدأ أسياخ صلب

التسليح . وسيتم في هذا البند عرض لأسلوب الإصلاح والتدعيم المقترح مع مراعاة عدم إصلاح أي عمودين

متجاورين في ذات الوقت، مع ضرورة صلب جميع الكمرات والبلاطات الواقع حملها علي العمود الجاري

إصلاحاً جيداً قبل التنفيذ. والحد الأقصى للأعمدة التي يتم إصلاحها في نفس الوقت من العمارة هو عمودين متباعدين فقط بنفس الدور. ولا يتم إصلاح عناصر أخرى قبل مرور اسبوع على الأقل. على أن يتم إصلاح العمود لكل دور على حدة ومن أسفل إلى أعلى. ويوضح الشكل رقم (٣) مقطع رأسي وأفقي نموذجي لإصلاح أو تدعيم الأعمدة ويتم التنفيذ باتباع ما يلي:

1. توضع ركائز معدنية (جاكات) حول العمود الجاري العمل به بالعدد الكافي وفي كل الأنوار. ويتم حساب عدد الركائز لتتحمل هذه الركائز كافة الأحمال الرأسية التي تقع على العمود المراد إصلاحه. ولا تُزال هذه الركائز قبل أسبوع على الأقل من تمام أعمال الإصلاح للعمود في كافة الأدوار.
2. أثناء تدعيم الأعمدة بدور البدروم يتم التدعيم من منسوب القواعد الخرسانية المسلحة للأساسات وفي حالة وجود أي عيوب بالاساسات يتم إبلاغ اللجنة على الفور لتقرير حالتها واخذ القرار بها.
3. يتم عمل أحزمة من الحديد ٢ سيخ قطر ٨ مم حول أسياخ الحديد الرأسية عن طريق إزالة ٥ سم كل ٤٠-٥٠ سم من قطاع العمود وتنفيذ أحزمة من الزراجين قبل البدء في إزالة الغطاء الخرساني لكل عمود.
4. يتم إزالة الغطاء الخرساني وتنظيف الخرسانة جيداً حتى عمق ٢٠ مم من الخرسانة خلف التسليح الأصلي وإزالة الخرسانة المتواجدة بها قشور صدأ وذلك باستخدام الشواكيش الخفيفة التي لا يزيد وزنها عن ١,٥٠ كجم.
5. يتم تنظيف صلب التسليح من الصدأ بكامل محيط السيخ بواسطة مدفع الرمل. ويتم قياس قطر الأسياخ في عدة أماكن لتحديد النقص في مساحة مقطعها نتيجة حدوث الصدأ.
6. دهان صلب التسليح بمادة ايبوكسية للحماية من الصدأ وبالمعدلات والتوصيات الواردة في نشرة الشركة المنتجة.
7. دهان سطح الخرسانة القديمة بمادة رابطة بين الخرسانة القديمة والخرسانة الجديدة بالمعدلات والتوصيات الواردة في نشرة الشركة المنتجة مع مراعاة الفترة الزمنية لتشغيل المادة الايبوكسية



ب. يتم صب القميص الخرساني بسمك ١٠ سم باستخدام الخرسانة المقذوفة ( Shotcrete ) ،

وأن يتم إضافة مادة لتقليل انكماش الخرسانة بالمعدلات والتوصيات الواردة في نشرة

الشركة المنتجة على ألا تقل مقاومة الضغط للخرسانة عن ٣٠٠ كجم/سم<sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوماً.

11. تُدهن الخرسانة الجديدة بمادة مانعة للنفاذية بعد ساعتين من الصب وحسب توصيات الشركة

المنتجة.

12. يمكن استخدام مادة دهان مثل (فيروجارد (٩٠٣) أو مايمثلها) لدهان سطح الخرسانة المستجدة

لتوفير مزيد من الحماية لصلب التسليح.

13. يُسمح بالتشطيب وإعادة الشيء لأصله بعد ثلاثة أيام من الانتهاء من معالجة الخرسانة.

#### ٢-٨ إصلاح الكمرات

يتم إصلاح كافة العيوب والشروخ الظاهرة بالكمرات الخرسانية المشار إليها في البند رقم (٤) من التقرير

الحالي وفقاً لمايلي:

1. يتم تتبع الشروخ الظاهرة بالكمرات وأماكن انفصال الغطاء الخرساني والكشف عن صلب التسليح

بالمواضع المحتمل وجود صدأ بها.

2. يتم صلب الكمرات الجاري إصلاحها جيداً قبل التنفيذ.

3. يتم إزالة الغطاء الخرساني وتنظيف الخرسانة جيداً حتى عمق ٢٠ مم من الخرسانة خلف التسليح الأصلي وإزالة

الخرسانة المتواجدة بها قشور صدأ وذلك باستخدام الشواكش الخفيفة التي لا يزيد وزنها عن ١,٥٠ كجم .

4. يتم تنظيف صلب التسليح من الصدأ بكامل محيط السيخ بواسطة مدفع الرمل. ويتم قياس قطر الأسياخ في

عدة أماكن لتحديد النقص في مساحة مقطعها نتيجة حدوث الصدأ.

5. دهان صلب التسليح بمادة ايبوكسية لحماية الحديد من الصدأ وبالمعدلات والتوصيات الواردة في نشرة

الشركة المنتجة.



٢٠١٤-٢٠١٥

١٤٠٤



1. يتم تتبع الشروخ الظاهرة ببطنية البلاطات والسلالم وأماكن انفصال الغطاء الخرساني وكذلك إزالة بلاط الأرضيات (في أماكن الشروخ) والكشف عن صلب التسليح العلوي والسفلي بالمواضع المحتمل وجود صدأ بها.

2. يتم صلب العنصر الإنشائي الجاري إصلاحه جيداً قبل التنفيذ سواء بلاطات أو بلوكونات أو سلالم.

3. في السلالم؛ يتم فك التكريات الرخام بحرص بهدف الحفاظ على سلامتها.

4. قبل البدء في إصلاح أسقف الحمامات والمطابخ يجب التأكد أولاً من عدم وجود تسرب للمياه وكفاءة العزل وإصلاح أية عيوب قد تُكتشف بوصلات المياه والصرف واستخدام مواد عزل مياه مناسبة.

5. في البلوكونات؛ يتم إزالة بلاط الأرضيات بالكامل في البلوكونة ولمسافة ١,٥ متر بالغرفة المجاورة للبلوكونة.

6. يتم إزالة الغطاء الخرساني - السفلي أو العلوي - بالأماكن التي بها صدأ بصلب التسليح وتُنظف الخرسانة جيداً حتى عمق ٢٠ مم من الخرسانة خلف التسليح الأصلي وإزالة الخرسانة المتواجدة بها قشور صدأ وذلك باستخدام الشواكيش الخفيفة التي لا يزيد وزنها عن ١,٥٠ كجم.

7. يتم تنظيف صلب التسليح من الصدأ بكامل محيط السيخ ميكانيكياً بواسطة مدفع الرمل. ويتم قياس قطر الأسياخ في عدة أماكن لتحديد النقص في مساحة مقطعها نتيجة حدوث الصدأ.

8. دهان صلب التسليح بمادة ايبوكسية للحماية من الصدأ وبالمعدلات والتوصيات الواردة في نشرة الشركة المنتجة.

9. دهان سطح الخرسانة القديمة بمادة رابطة بين الخرسانة القديمة والخرسانة الجديدة بالمعدلات والتوصيات الواردة في نشرة الشركة المنتجة. ويُفضل أن تتصف تلك المادة أيضاً بقدرتها على المنع التام لانتقال أملاح الكلوريدات من الخرسانة القديمة إلى الخرسانة الجديدة.

10. في حالة زيادة النقص في مساحة مقطع صلب التسليح الأصلي - سواء العلوي أو السفلي - بسبب الصدأ على ٢٠% من المساحة الأصلية يتم استعاض هذا النقص بتسليح مستبد لا يقل قطره عن ١٠ مم للتسليح

الرئيسي السفلي أو العلوي.

١٤/٢٠٢٠ م  
٢٠٢٠-٢٠٢٠ م

11. يتم الكشف عن تسليح البلكنات العلوي بالواجهة ويوضع تسليح علوي مستجد ٦ أسياخ قطر ١٢ مم/م ويمتد من طرف البلاطة حتى مسافة لا تقل عن ١,٥ م بالبلاطة المجاورة كما يوضع تسليح علوي عمودي عليه في الاتجاه الطولي للبلكنة ٥ أسياخ قطر ١٠ مم/م ويتم ربط التسليح المستجد جيداً بالتسليح الأصلي للبلاطة.

12. يتم توزيع الأسياخ السفلية المستجدة للبلاطات بالكمرات المجاورة لها عن طريق عمل ثقوب أفقية بها بقطر أكبر من قطر الأسياخ المستخدمة كما هو موضح ببند الكمرات وبعمق لا يقل عن ٨-١٠ سم ويتم ملؤها بمادة إيبوكسية مناسبة لزرع الحديد.

13. يُعاد الغطاء الخرساني العلوي والسفلي لأرجاع البلاطة لنفس قطاعها الأصلي باستخدام الخرسانة المقذوفة (Shotcrete) بشرط ألا يقل سمك الغطاء الخرساني عن ٢٠ مم، وأن يتم إضافة مادة لتقليل انكماش الخرسانة بالمعدلات والتوصيات الواردة في نشرة الشركة المنتجة على ألا تقل مقاومة الضغط للخرسانة عن ٣٠٠ كجم / سم<sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوماً.

14. تُدهن الخرسانة الجديدة بمادة مانعة للتآكل بعد ساعتين من الصب وحسب توصيات الشركة المنتجة.

15. يمكن استخدام مادة دهان التآكل مثل (فيروجارد ٩٠٣) أو مايمثلها) لدهان سطح الخرسانة المستجدة لتوفير مزيد من الحماية لصلب التسليح.

16. بعد إتمام إصلاح بلاطات البلكنات بالواجهة الجانبية كما ذكر أعلاه، يتم ترميم الشروخ الموجودة بالكوبستات طبقاً للبند رقم (٨-٤).

17. بالنسبة لسقف البدروم يجب التأكد من عدم وجود تسرب للمياه نتيجة ري الحقائق والتأكد من كفاءة العزل وإصلاح أية عيوب قد تُكتشف به قبل البدء في أعمال التشطيب.

18. يُسمح بإعادة تشطيب الأرضيات وإعادة الشيء لأصله بعد سبعة أيام من صب الغطاء الخرساني.

ويوضح الشكل رقم (٥) طريقة إصلاح وتدعيم البلاطات الكابولية (البلكنات).



٨-٤ ترميم الشروخ بالحوائط والدراوى

تلاحظ من المعاينة الظاهرية للعمارة محل المعاينة ظهور بعض الشروخ الرأسية بين الأعمدة والحوائط المجاورة لها، وكذلك بعض الشروخ الأفقية بين الكمرات والحوائط أسفلها وشروخ أخرى أفقية ورأسية بكوبستات البلكونات. أيضاً ظهر بعض الشروخ المائلة والرأسية ببعض الحوائط بالأدوار المتكررة. ويتم ترميم تلك الشروخ كما يلي:

1. تزال طبقة البياض الأسمنتي على طول الشرخ بعرض ١٠ سم على كل من جانبي الشرخ حتى الوصول إلى سطح الخرسانة بالكمر أو العمود وكذلك سطح الطوب بالحائط على جانبي الآخر من الشرخ.
2. يتم تنظيف سطح الخرسانة والطوب جيداً من أية أتربة عليها باستخدام الهواء المضغوط.
3. تثبت شبكة من السلك بعرض ١٥ سم فوق الشرخ وبكامل طوله. ويتم التثبيت جيداً من الناحيتين (الخرسانة والطوب أو الطوب من الناحيتين) باستخدام مسامير من الصلب الذي لا يصدأ (ستانلس ستيل) على مسافات بينية لا تزيد على ٢٥ سم، على أن يملأ الفراغ بين العمود والحائط بمونة غير قابلة للانكماش.
4. تُعاد طبقة البياض الأسمنتي مع استخدام إضافة بها لتقليل الانكماش والنفذية وحسب توصيات الشركة المنتجة.
5. يُسمح بالتشطيب وإعادة الشيء لأصله بعد ثلاثة أيام من الانتهاء من طبقة البياض الأسمنتي.

٨-٥ إصلاح النشع (ظهور آثار الرطوبة) بحوائط البدروم

تلاحظ من المعاينة الظاهرية للعمارة محل المعاينة ظهور نشع شديد بحوائط البدروم ويتم علاج تلك الشروخ كما يلي:

1. يجب منع أي تسرب للمياه والتأكد من كفاءة العزل وإصلاح أية عيوب به قبل البدء في أعمال الإصلاح.

2. تزال طبقة البياض الأسمنتي بالجزء المعيب حتى الوصول لسطح الطوب بالحائط.

3. يتم تنظيف سطح الطوب جيداً من أية أتربة عليها باستخدام الهواء المضغوط.

4. يترك سطح الطوب ليجف من الماء.



5. تُعاد طبقة البياض الأسمنتية على ألا يقل محتوى الأسمنت بالمونة الأسمنتية عن ٣٥٠ كجم / م<sup>٢</sup>، مع استخدام

إضافة بها لتقليل الانكماش والنفذية وحسب توصيات الشركة المنتجة.

6. يُسمح بالتشطيب وإعادة الشيء لأصله بعد ثلاثة أيام من الانتهاء من طبقة البياض الأسمنتية.

#### ٦-٨ متطلبات عامة لمواد الإصلاح والترميم:

1. يجب توريد كافة المواد الداخلة في أعمال الإصلاح والمعالجة والعزل من شركات محلية أو أجنبية معروفة ولا تقبل أية مواد مجهولة المصدر.

2. يتم اعتماد كافة المركبات الإيبوكسية ومونة الجراوت والإضافات المستخدمة في أعمال الإصلاح بواسطة استشاري المشروع المشرف على التنفيذ بالموقع.

3. لأستخدم أي مواد تدخل في أعمال الإصلاح والمعالجة والعزل قبل إجراء كافة اختبارات ضبط الجودة الخاصة بها للتأكد من صلاحيتها قبل الاستخدام ومطابقتها للمواصفات القياسية.

4. يحدد استشاري المشروع المشرف على التنفيذ الاختبارات المطلوبة لمواد الإصلاح والمعالجة والعزل بالاستعانة بالنشرات المرفقة لتلك المواد أو بطلب اختبارات أخرى طبقاً لما يراه.

5. يجب اتباع إرشادات وتوصيات الشركات المنتجة لمواد الإصلاح والمعالجة والعزل كاشتراطات التخزين والاستخدام وأسلوب التطبيق ونسب الخلط ومدة المعالجة ومدة الصلاحية.

6. الأسمنت المستخدم في أعمال التدعيم يكون من النوع CEM I 42.5 R.

7. صلب التسليح المستخدم يكون من الصلب عالى المقاومة ذو التواء القابل للحام ولا يقل إجهاد الخضوع له عن ٤٠٠ نيوتن/مم<sup>٢</sup> بينما تكون درجة المطولية له C أو D

8. الماء الصالح للشرب فقط هو المسموح باستخدامه في كافة أعمال الإصلاح أو التدعيم.



أ. ب. محمود

## ٩- الخلاصة والتوصيات والشروط العامة

- 1- يتضح من المراجعة الإنشائية للأعمدة التي تم تنفيذها باستخدام برنامج التحليل الإنشائي Sap 2000 وجود بعض الأعمدة في منسوب الدور والدرج والأول يجب تدعيمها طبقاً للبند رقم (٨-١).
- 2- المبنى محل المعالجة يعاني من مشكلة أساسية وهي صدأ صلب التسليح بآماكن عديدة ومتفرقة بالعناصر الخرسانية الإنشائية بالأدوار المختلفة نتيجة زيادة محتوى أملاح الكلوريدات بالخرسانة، بالإضافة إلى النقص في مقاومة الضغط للخرسانة.
- 3- يتم تنفيذ أعمال الإصلاح والتدعيم طبقاً لما ورد بالتقرير من أسفل إلى أعلى؛ أي الدور ثم الأرضي وهكذا. وكذلك الأعمدة ثم الكمرات ثم البلاطات.
- 4- في حالة البدء في أعمال التدعيم والإصلاح وتبين وجود مشاكل لم يتم ذكرها في التقرير يجب الرجوع إلى اللجنة لأخذ القرار المناسب بها.
- 5- لا تتم أعمال الإصلاح والتدعيم قبل اعتماد واستلام استشاري المشروع المشرف على التنفيذ لأعمال الصلب بالركائز حول العمود الذي يتم إصلاحه واعتماد عدد الركائز للتأكد من قدرتها على تحمل الأحمال المعرض لها هذا العمود. وكذلك بالنسبة للكمرة والبلاطات الخرسانية للتأكد من عدم حدوث أي تشكلات بهم.
- 6- تراعى كافة الاشتراطات والمتطلبات الموضحة بالبند (٨-٧) على مواد الإصلاح والتدعيم والمعالجة والعزل المستخدمة. ويجب الاهتمام بأعمال عزل المياه وإصلاح أي عيوب به وأخذ كافة الاحتياطات لضمان عدم تسرب أية مياه إلى العناصر الخرسانية والحوائط بالعمارة سواء من الحمامات والمطابخ أو مياه الأمطار.
- 7- يجب إزالة نواتج أعمال التكسير أولاً بأول إلى خارج المبنى حتى لا تسبب أحمال إضافية على الأسقف.
- 8- يجب الاهتمام بعزل الحرارة والرطوبة بالسطح وتنفيذ خرسانة الميول وبلاط الأرضية طبقاً لأصول الصناعة.
- 9- يجب أن تتم جميع الأعمال السابق الإشارة إليها سواء تنفيذ إصلاح العيوب والشروخ أو أعمال العزل أو تنفيذ أعمال التشطيبات وإعادة الشيء لأصله بواسطة شركة مقاولات متخصصة ولها سابقة خبرة في تنفيذ أعمال إصلاح وتدعيم المنشآت الخرسانية وتحت إشراف جهة هندسية متخصصة، على أن يكون الإشراف بصفة



أ. م. عبد الحليم محمود

دائمة وليس بصفة دورية، وأن يكون الإشراف ملازماً لجميع مراحل التنفيذ من بدايتها وحتى نهايتها وطبقاً للاشتراطات والأصول الفنية والكودات المعنية خلال جميع مراحل التنفيذ.

10- يجب على المقاول تقديم برنامج زمني تفصيلي لتتابع العمل وبما لا يؤثر على سلامة المبنى وبحيث يتم اعتماد هذا

البرنامج الزمني من المهندس الاستشاري المتخصص المشرف على التنفيذ وذلك قبل البدء في تنفيذ الأعمال.

11- يجب على المقاول تقديم جميع الرسومات التنفيذية والتفاصيل اللازمة لاعتمادها من المهندس الاستشاري المتخصص المشرف على الأعمال قبل البدء في التنفيذ.

12- يجب اتخاذ كافة احتياطات الأمن والسلامة اللازمة أثناء التنفيذ لتأمين سلامة المبنى والسكن وسلامة العمال.

13- في حالة ظهور أية عيوب مستجدة أثناء التنفيذ وغير واردة بالتقرير الحالي يلزم إيقاف الأعمال فوراً وإبلاغ المركز لإعادة المعاينة وإعادة التقييم.

14- بعد الانتهاء من إصلاح المبنى يوصى بضرورة تنفيذ فحص دوري مستمر وشامل لكافة العناصر الخرسانية من قبل مهندسين ذوي خبرة جيدة لتحديد مدى الحاجة إلى صيانات وقائية أو أعمال إصلاح محدودة كلما لزم الأمر.

15- نظراً لضخامة أعمال الإصلاح والتدعيم بالعمارة محل المعاينة واحتمال زيادة تكلفة تلك الأعمال عما هو مخطط له وحسب ما يترأى للجهة المالكة فإنه يمكن اتخاذ القرار بهدم العقار وإعادة بنائه وفقاً لمتطلبات

الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية إصدار ٢٠٢٠.

وهذا تقرير منا بذلك،،،،،

أعضاء اللجنة

أ. د. سيد عبد الباقي

أ. د. حازم عبد اللطيف

م. بلال محمود

م. حميد سيد





## الصور والأشكال




صورة رقم (١) : منظر عام للواجهة الأمامية للعمارة



صورة رقم (٢) : شروخ مائلة بمباني الواجهة الأمامية بالدور الأول

إميل مصور

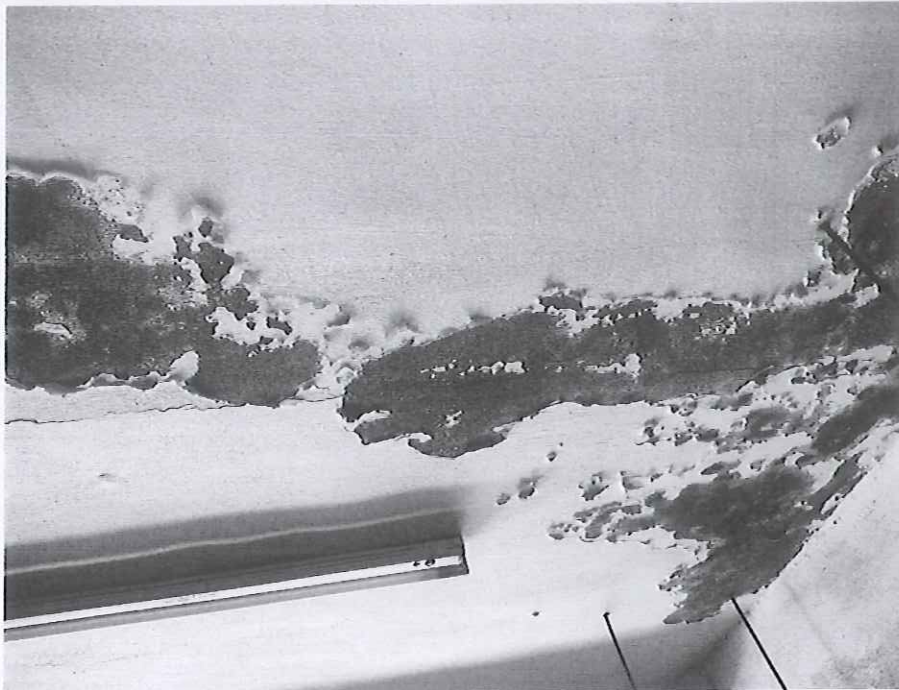

صورة رقم (٣) : نشع وتمليح وشروخ بسقف البدروم




صورة رقم (٤) : نشع وتمليح بسقف البديوم

۱۰ ایدل مسطور




صورة رقم (٥) : نشع وتمليح بحوائط البديوم

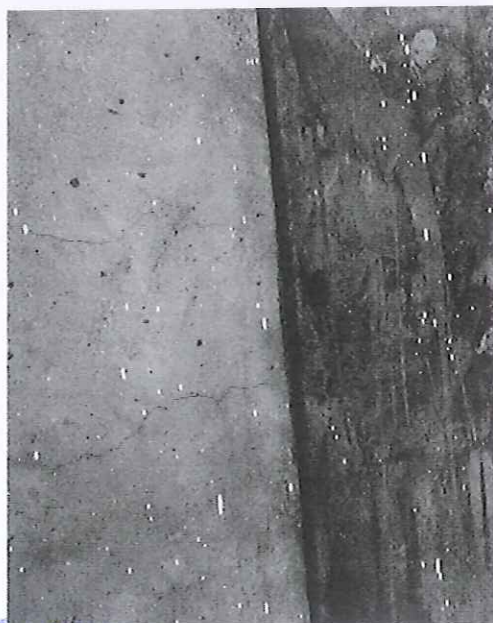


صورة رقم (٦) : شروخ مائلة بأحد أعمدة البديوم

باب الحضور

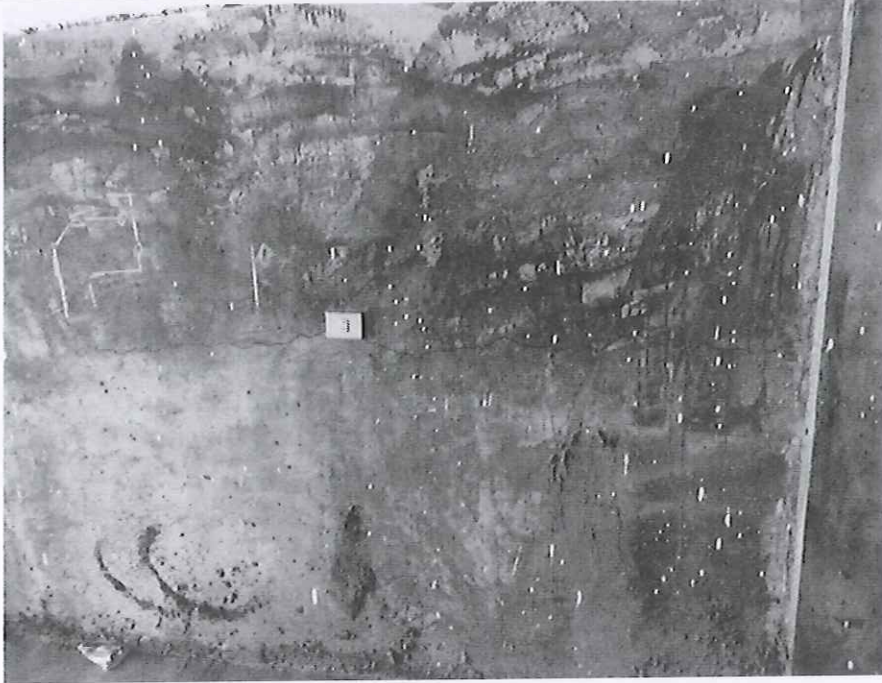

صورة رقم (٧) : شروخ أفقية ونشع وتمليح بأحد حوائط البديوم

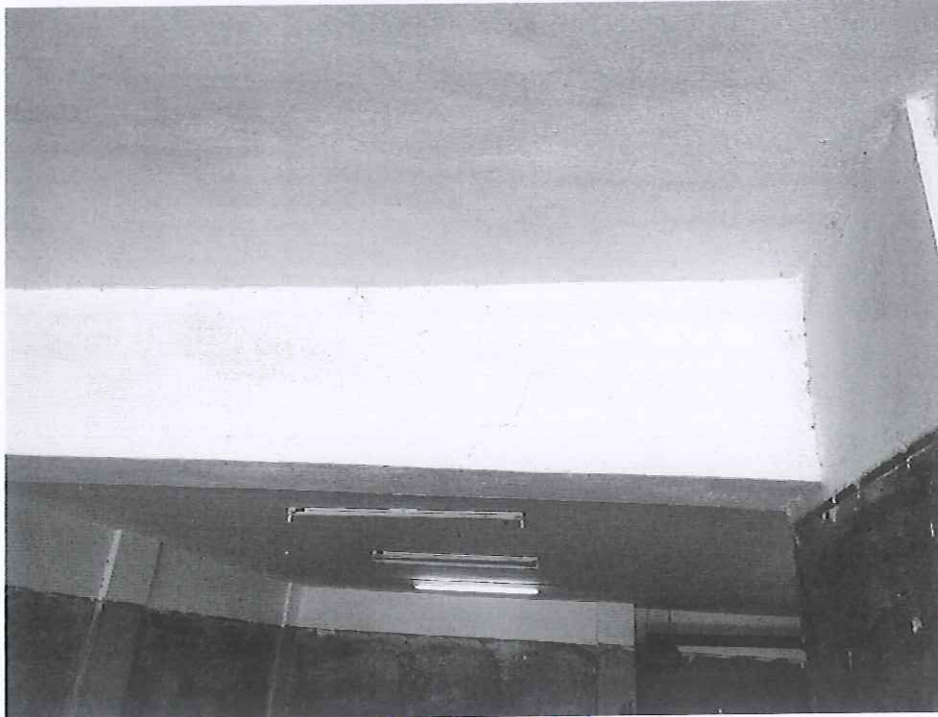

صورة رقم (٨) : شروخ مائلة بأحد الكمرات بالبديوم

م. عبد الحميد محمود



صورة رقم (٩) : كسور وشروخ وتطيل في رخام درج السلالم



صورة رقم (١٠) : كسور وشروخ في رخام درج السلالم

أ. ب. محمد



صورة رقم (١١) : شروخ فاصلة بين البلاطات الخرسانية للسلم ومباني الكوبسنة




صورة رقم (١٢) : شروخ أفقية بحوائط المباني ببعض الوحدات

إعداد محمود





صورة رقم (١٣) : شروخ رأسية فاصلة بين الأعمدة الخرسانية ومباني الحوائط ببعض الوحدات

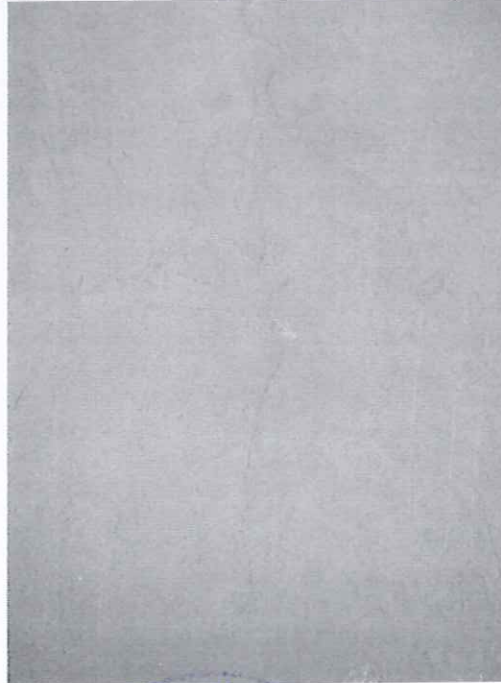

صورة رقم (١٤) : شروخ رأسية فاصلة بين الأعمدة الخرسانية ومباني الحوائط ببعض الوحدات

أ. ب. ل. م. س. د.



صورة رقم (١٥) : انتفاخ فى بلاطات سيراميك الأرضيات ببعض الوحدات




صورة رقم (١٦) : شروخ ببلاط سيراميك الحوائط ببعض الوحدات

أبيل محمود




صورة رقم (١٧) : شروخ عشوائية بالسقف ونظر بالغطاء الخرساني ببعض الوحدات

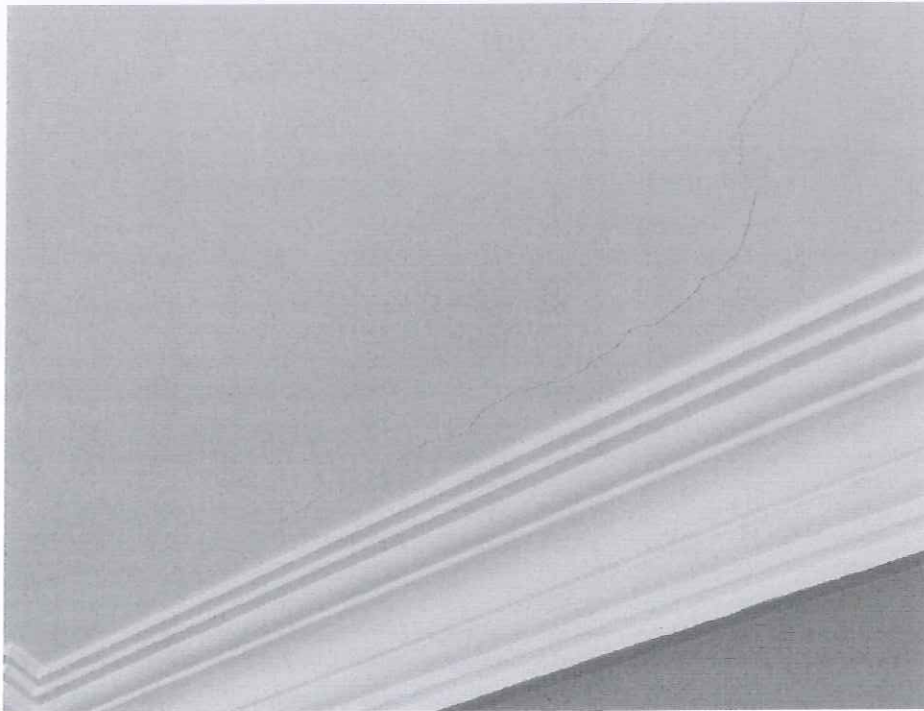

صورة رقم (١٨) : شروخ عشوائية بالسقف ونظر بالغطاء الخرساني ببعض الوحدات



١٨ بيل مرسوم

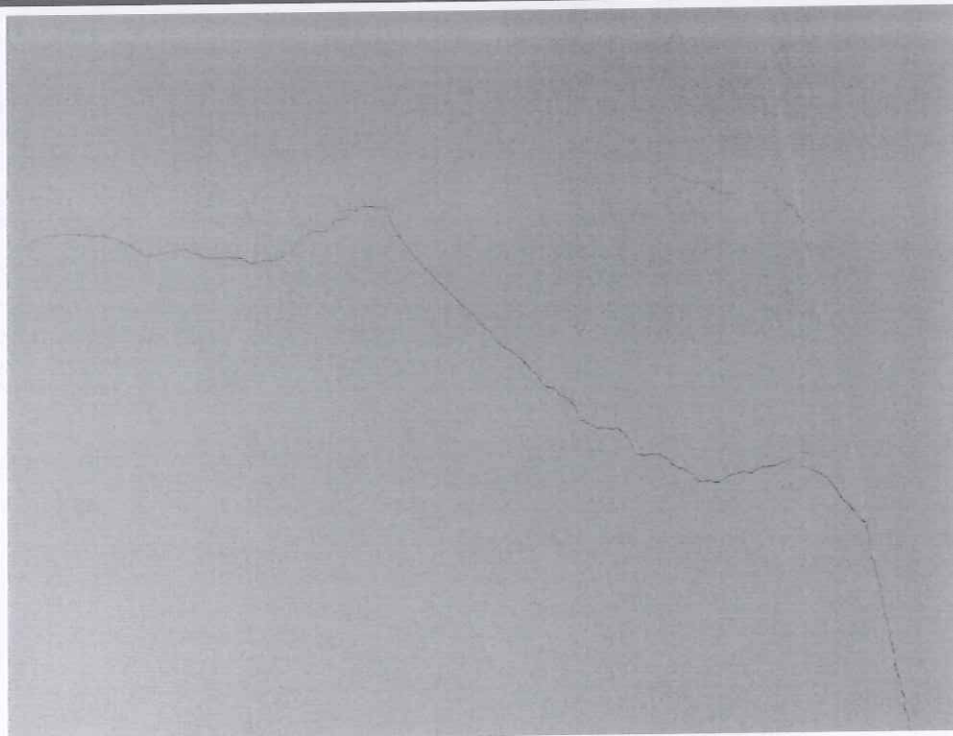


صورة رقم (١٩): شروخ عشوائية بالحوائط ببعض الوحدات

صورة رقم (٢٠) : نشع وتمليح بسقف الحمام ببعض الوحدات


۱۲/۱۱/۲۰۲۰

م.ع.ح

م.ع.ح محمود

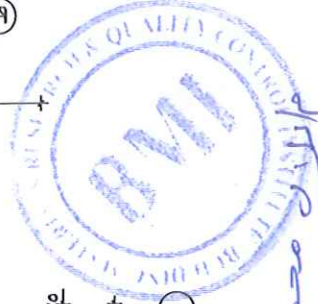

توضيح اماكن الاعمدة المطلوب تدعيمها بالبدروم  
شكل رقم (١) عمارة ٦

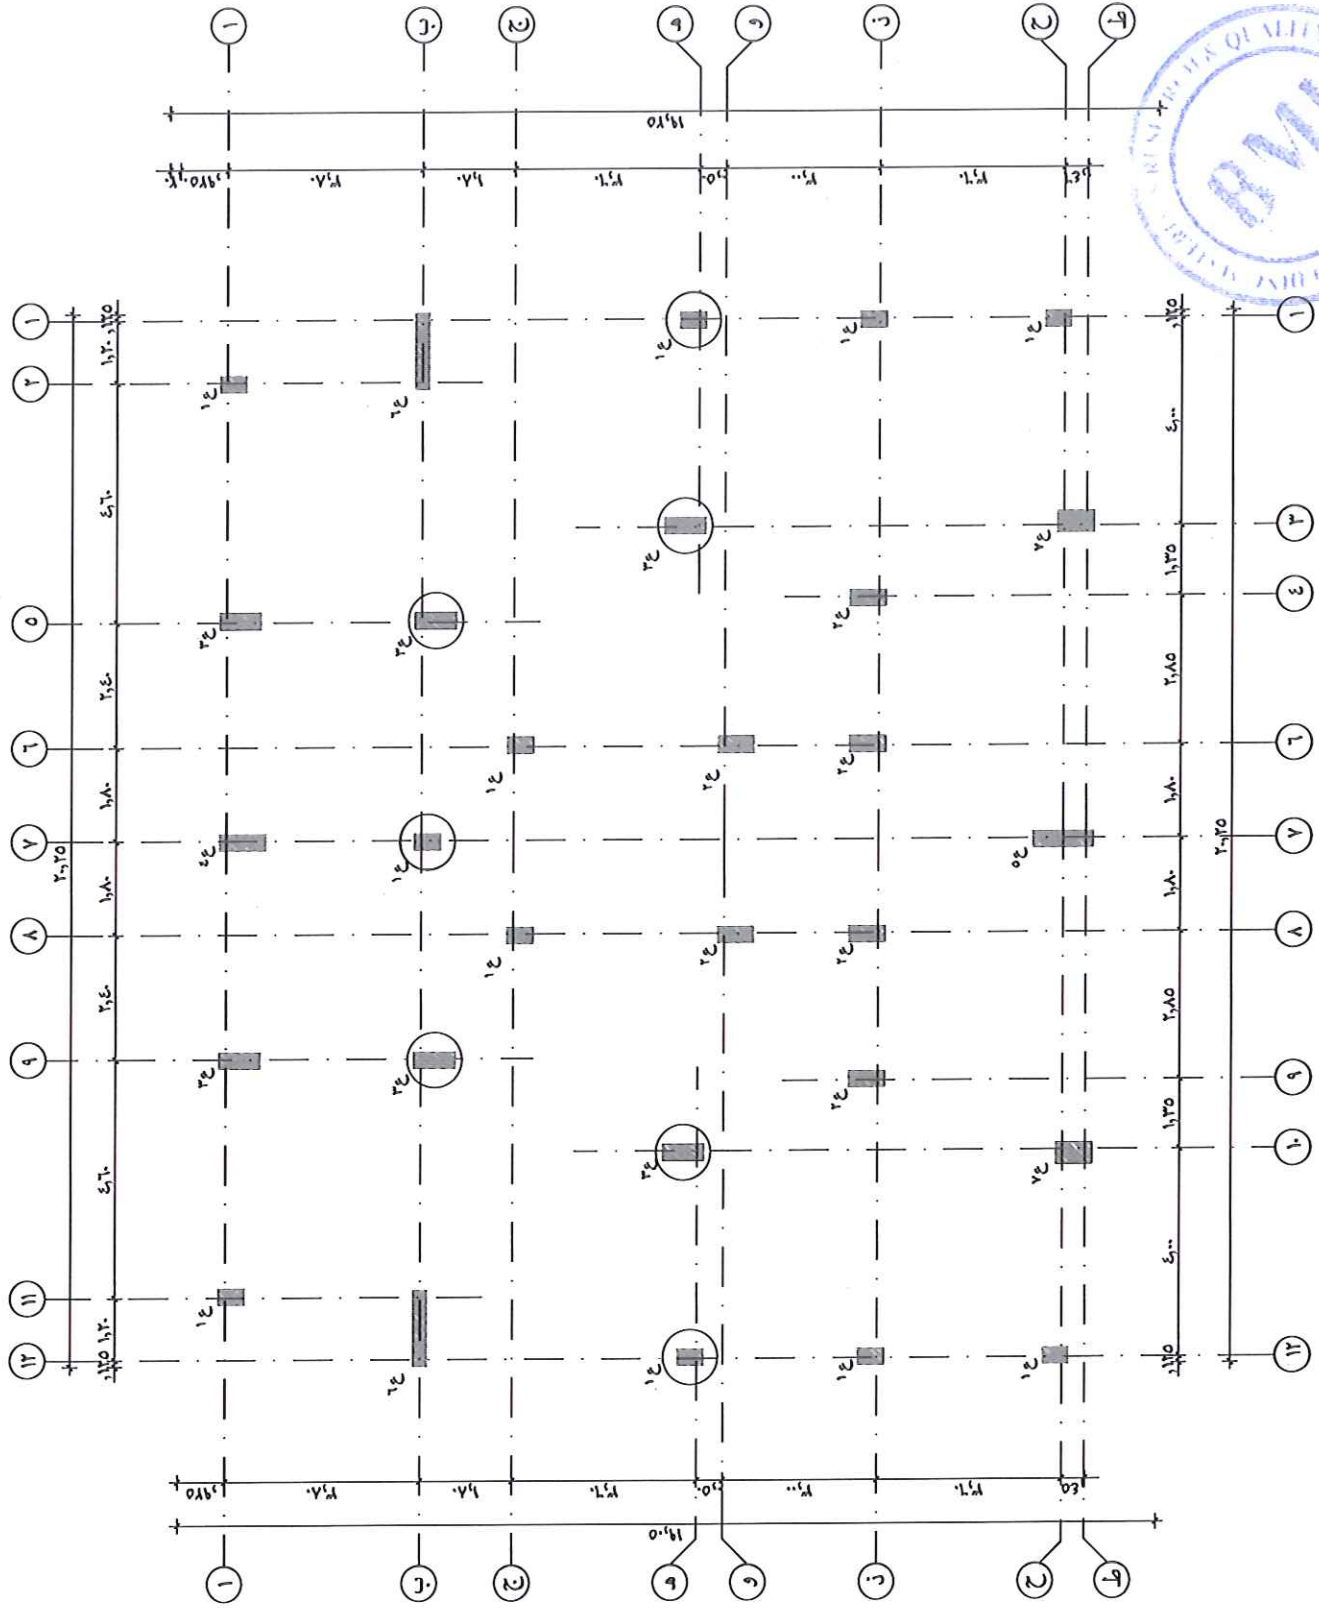




م/م

توضيح اماكن الاعمدة المطلوب تدعيمها بالارضى والاول


شكل رقم (٢) عمارة ٦

م/م

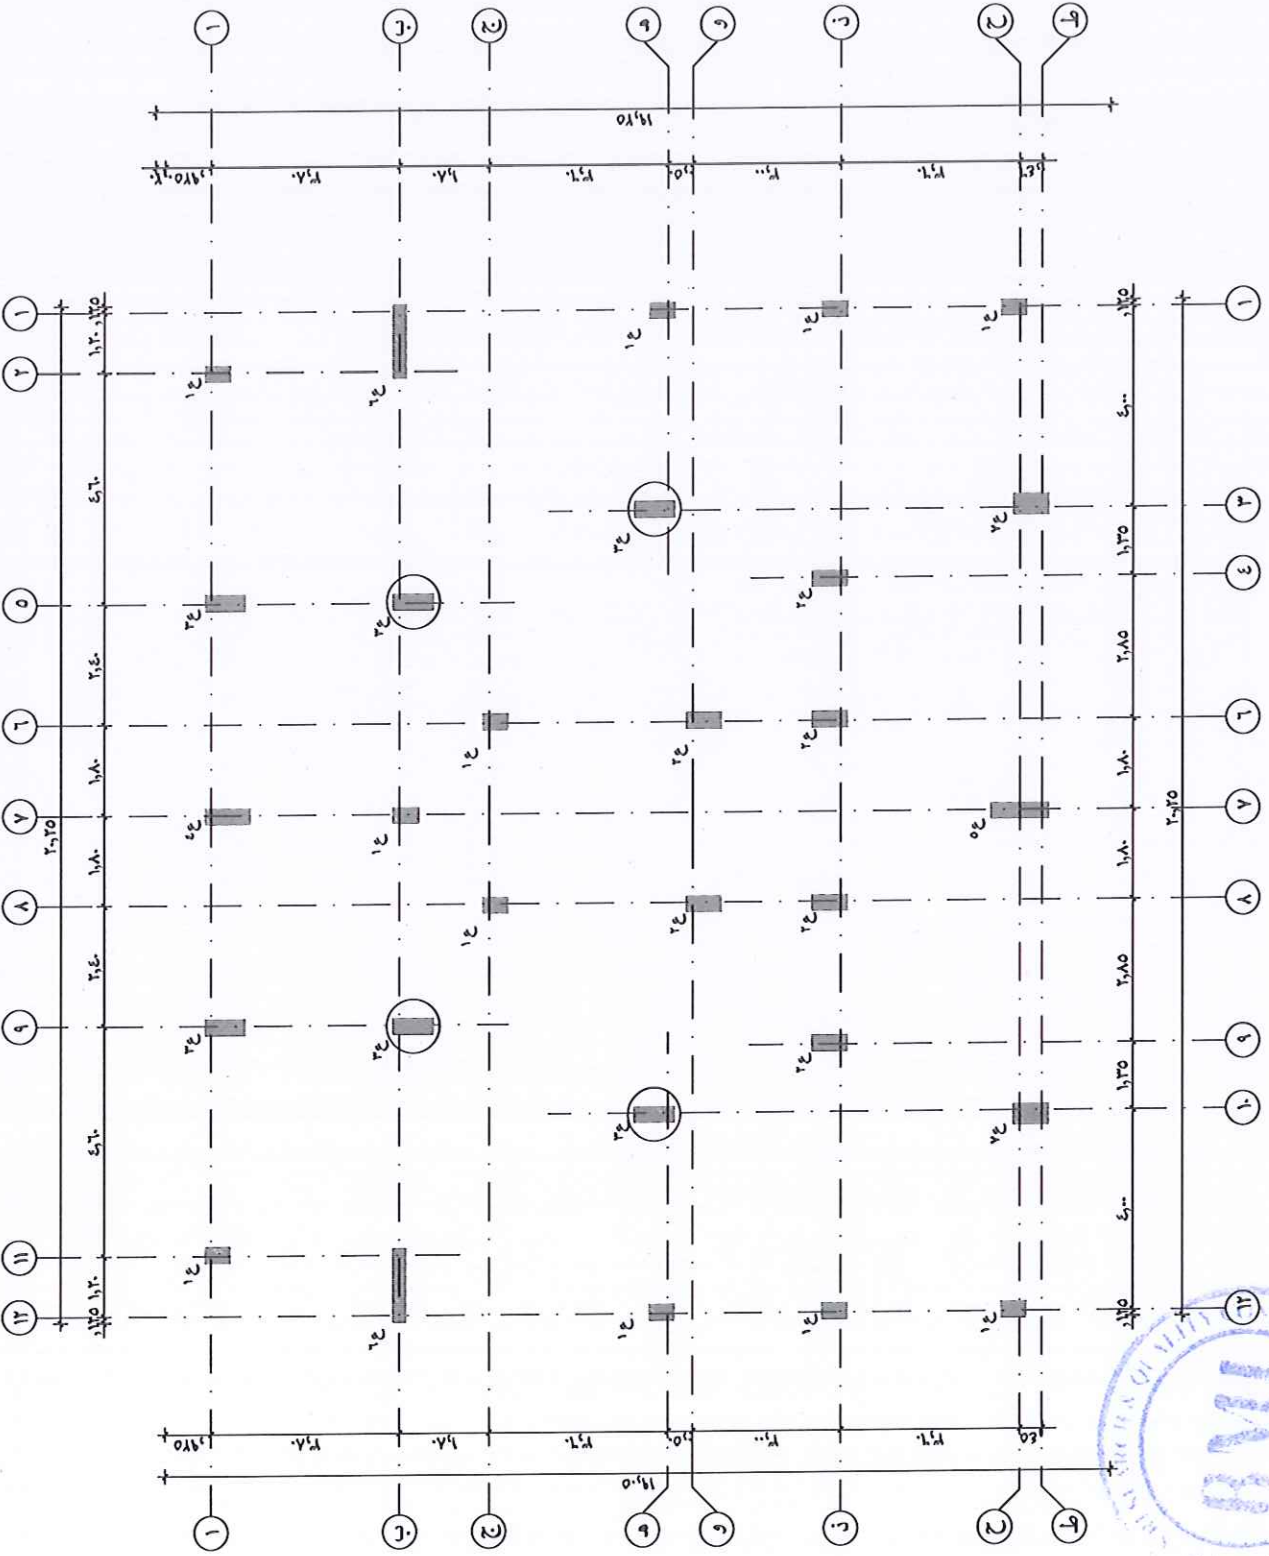

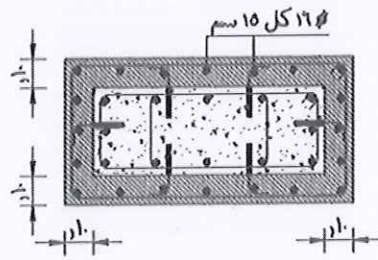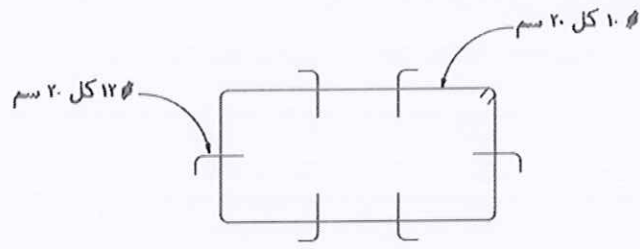

قطاع افقى

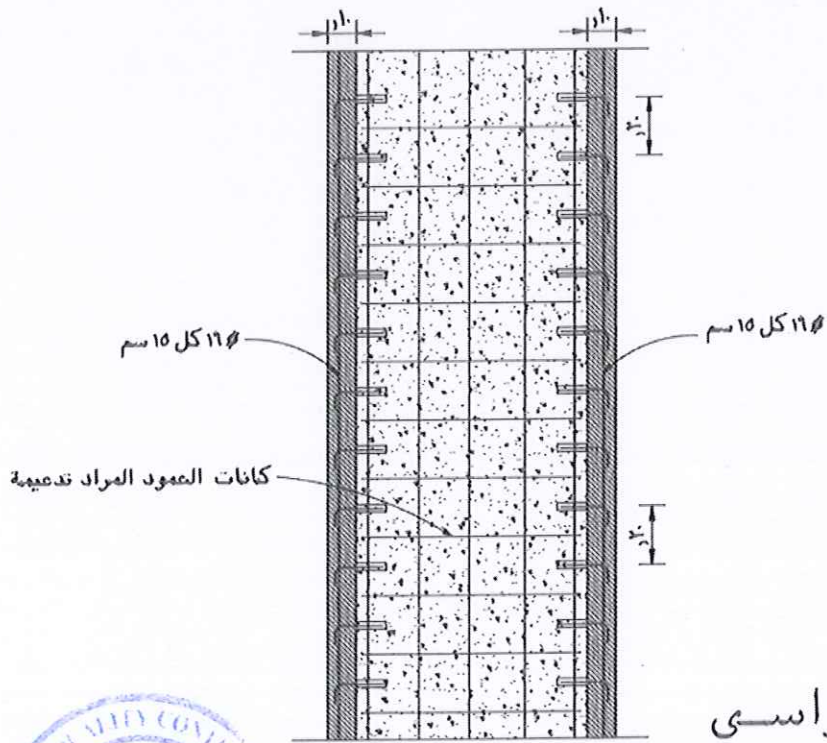


قطاع راسى




شكل رقم ٣ - قطاع افقى ورأسى يوضح تدعيم الأعمدة.

١٤٠٤

الحج

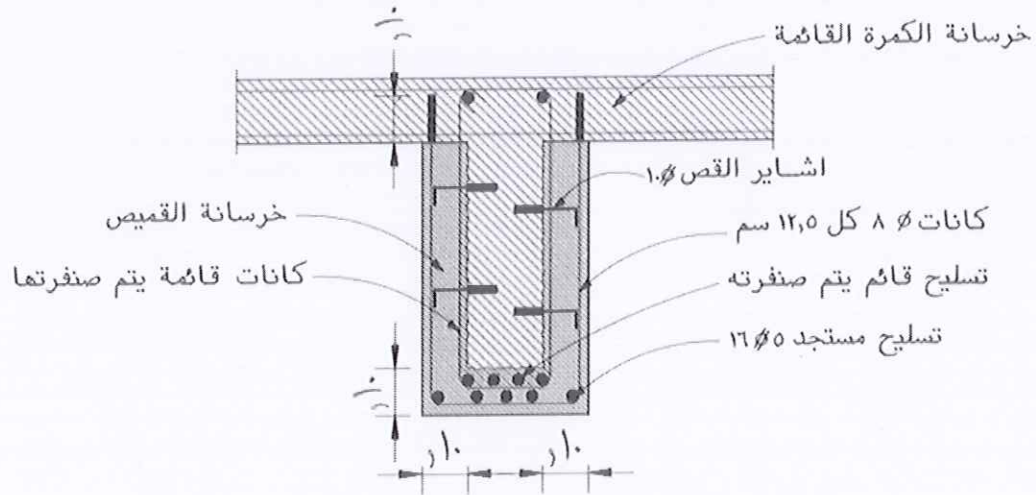

شكل رقم ٤ - قطاع نموذجي لتدعيم الكمرات.

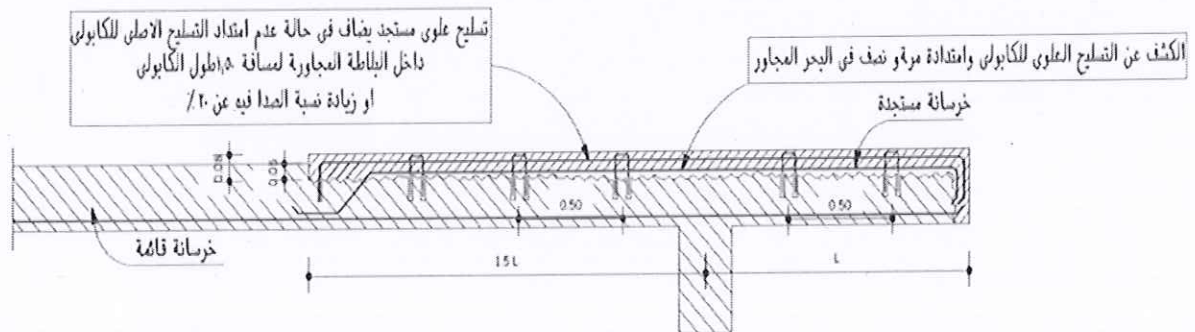

شكل رقم ٥ - إصلاح البلاطات الكابولية.

د/أحمد محمود

أحمد



مرفق رقم (١)

Street 9, Block No. 421, Mokattam, Cairo Info@el-nashhousing.com

مرفق رقم (٢)

### نتائج اختبار عينات القلب الخرساني

البيانات الواردة من الجهة طالبة الاختبار:

الجهة طالبة الاختبار : لجنة المعاينة بالمركز

المشروع : معاينة عمارة رقم ٦ المجاورة ١٧ بلوك ١٩ - المنطقة العمرانية الاولى - ٦ اكتوبر  
بيانات أخرى إضافية : العينات ارقام (٣,٢,١) خاصة بخرسانة اعمدة البدروم

### النتائج:

| رقم العينة                          |                                     |                                     | البيانات الأساسية                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ٣                                   | ٢                                   | ١                                   |                                                    |
| عمود خرساني                         | عمود خرساني                         | عمود خرساني                         | ١- العنصر المختبر                                  |
| غير متجانسة و يوجد بها فراغات صغيرة | غير متجانسة و يوجد بها فراغات صغيرة | غير متجانسة و يوجد بها فراغات صغيرة | ٢- الحالة الظاهرية للعينة                          |
| زلط                                 | زلط                                 | زلط                                 | ( توزيع المواد و الفراغات - الشروخ - درجة الدمك )  |
| ٢٠٢٣/٠٦/٠٧                          | ٢٠٢٣/٠٦/٠٧                          | ٢٠٢٣/٠٦/٠٧                          | ٣- نوع الركام                                      |
| ٢٠٢٣/٠٦/١٤                          | ٢٠٢٣/٠٦/١٤                          | ٢٠٢٣/٠٦/١٤                          | ٤- تاريخ اخذ القلب                                 |
| تسوية السطح بالكبريت                | تسوية السطح بالكبريت                | تسوية السطح بالكبريت                | ٥- تاريخ اختبار القلب                              |
| ٩٤                                  | ٩٤                                  | ٩٤                                  | ٦- طريقة إعداد نهاية العينة                        |
| ١٢٥                                 | ١٤٢                                 | ١٥٠                                 | ٧- القطر المتوسط للعينة                            |
| ٢,٢١                                | ٢,٢٨                                | ٢,٢٤                                | ٨- طول العينة                                      |
| ٦,٨٢                                | ٨,٢٠                                | ٨,٠٥                                | ٩- الوزن الحجمي للقلب الخرساني                     |
| شروخ راسية                          | شروخ راسية                          | شروخ راسية                          | ١٠- حمل الكسر للقلب الخرساني                       |
| ٩٨                                  | ١١٨                                 | ١١٦                                 | ١١- شكل الإنهيار                                   |
| القطر البعد                         | القطر البعد                         | القطر البعد                         | ١٢- مقاومة الضغط للقلب الخرساني                    |
| ٠                                   | ٣٩                                  | ٠                                   | ١٣- مقياس ومكان حديد التسليح بالعينة               |
| ٠                                   | ٠                                   | ٠                                   |                                                    |
| ٠                                   | ٠                                   | ٠                                   |                                                    |
| ١٠٩                                 | ١٤١                                 | ١٣٦                                 | ١٤- مقاومة الضغط التقديرية للمكعب الخرساني بالموقع |

### ملاحظات:

- البيانات المذكورة عاليه طبقا لما تم ذكره بكتاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسئولية على المركز.
- اتجاه اخذ القلب الخرساني للعينات ارقام (٣,٢,١) عمودي على اتجاه الصب .
- تم تحديد وترقيم أماكن عينات القلب الخرساني في الموقع بواسطة لجنة المعاينة .
- تم إجراء الاختبار طبقاً لدليل الاختبارات المعملية لمواد الخرسانة (الملحق الثالث) بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ .
- النتائج المرفقة تسري فقط على العينات المختبرة بالمركز.

المشرف العام

المشرف

القائم بالاختبار

١٣

٢٠٢٣/٠٦/١٤

٢٠٢٣/٠٦/١٤

### نتائج اختبار عينات القلب الخرساني

البيانات الواردة من الجهة طالبة الاختبار:

الجهة طالبة الاختبار : لجنة المعاينة بالمركز

المشروع : معاينة عمارة رقم ٦ المجاورة ١٧ بلوك ١٩ - المنطقة العمرانية الاولى - ٦ اكتوبر

بيانات أخرى إضافية : العينات ارقام (٥،٤) خاصة بخرسانة اعمدة البديوم

### النتائج:

| رقم العينة                          |                                     | البيانات الأساسية                                  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| ٥                                   | ٤                                   |                                                    |  |
| عمود خرساني                         | عمود خرساني                         | ١- العنصر المختبر                                  |  |
| غير متجانسة و يوجد بها فراغات صغيرة | غير متجانسة و يوجد بها فراغات صغيرة | ٢- الحالة الظاهرية للعينة                          |  |
| زلط                                 | زلط                                 | ( توزيع المواد و الفراغات - الشروخ - درجة الدمك )  |  |
| ٢٠٢٣/٠٧/٠٦                          | ٢٠٢٣/٠٧/٠٦                          | ٣- نوع الركام                                      |  |
| ٢٠٢٣/٠٧/١١                          | ٢٠٢٣/٠٧/١١                          | ٤- تاريخ اخذ القلب                                 |  |
| تسوية السطح بالكبريت                | تسوية السطح بالكبريت                | ٥- تاريخ اختبار القلب                              |  |
| ٩٤                                  | ٩٤                                  | ٦- طريقة إعداد نهاية العينة                        |  |
| ١١٤                                 | ١١٨                                 | ٧- القطر المتوسط للعينة                            |  |
| ٢,٢٥                                | ٢,٣١                                | ٨- طول العينة                                      |  |
| ٦,٣٢                                | ٦,٩٧                                | ٩- الوزن الحجمي للقلب الخرساني                     |  |
| شروخ رأسية                          | شروخ رأسية                          | ١٠- حمل الكسر للقلب الخرساني                       |  |
| ٩١                                  | ١٠٠                                 | ١١- شكل الإنهاء                                    |  |
| القطر البعد                         | القطر البعد                         | ١٢- مقاومة الضغط للقلب الخرساني                    |  |
| ٠                                   | ٠                                   | ١٣- مقياس ومكان حديد التسليح بالعينة               |  |
| ٠                                   | ٠                                   |                                                    |  |
| ٠                                   | ٠                                   |                                                    |  |
| ٩٨                                  | ١٠٩                                 | ١٤- مقاومة الضغط التقديرية للمكعب الخرساني بالموقع |  |

### ملاحظات:

- البيانات المذكورة عاليه طبقا لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسؤولية على المركز.
- اتجاه اخذ القلب الخرساني للعينات ارقام (٥،٤) عمودي على اتجاه الصب .
- تم تحديد وترقيم أماكن عينات القلب الخرساني في الموقع بواسطة لجنة المعاينة .
- تم إجراء الاختبار طبقاً لدليل الاختبارات المعملية لمواد الخرسانة (الملحق الثالث) بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ .
- النتائج المرفقة تسري فقط على العينات المختبرة بالمركز.

المشرف العام

المشرف

القائم بالاختبار

### نتائج اختبار عينات القلب الخرساني

البيانات الواردة من الجهة طالبة الاختبار:

الجهة طالبة الاختبار : لجنة المعاينة بالمركز

المشروع : معاينة عمارة رقم ٦ المجاورة ١٧ بلوك ١٩ - المنطقة العمرانية الاولى - ٦ اكتوبر  
بيانات أخرى إضافية : العينات ارقام (٧،٦) خاصة بخرسانة اعمدة الدور الأرضي

تاريخ التوريد : \_\_\_\_\_

رقم الوارد : \_\_\_\_\_

### النتائج:

| رقم العينة                          |                                     |                     | البيانات الأساسية                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| ٧                                   | ٦                                   |                     |                                                    |
| عمود خرساني                         | عمود خرساني                         |                     | ١- العنصر المختبر                                  |
| غير متجانسة و يوجد بها فراغات صغيرة | غير متجانسة و يوجد بها فراغات صغيرة |                     | ٢- الحالة الظاهرية للعينة                          |
| زلط                                 | زلط                                 |                     | ( توزيع المواد و الفراغات - الشروخ - درجة الدمك )  |
| ٢٠٢٣/٠٧/٠٦                          | ٢٠٢٣/٠٦/٠٧                          |                     | ٣- نوع الركام                                      |
| ٢٠٢٣/٠٧/١١                          | ٢٠٢٣/٠٦/١٤                          |                     | ٤- تاريخ اخذ القلب                                 |
| تسوية السطح بالكبريت                | تسوية السطح بالكبريت                |                     | ٥- تاريخ اختبار القلب                              |
| ٩٤                                  | ٩٤                                  | مم                  | ٦- طريقة إعداد نهاية العينة                        |
| ١١٢                                 | ١٣٨                                 | مم                  | ٧- القطر المتوسط للعينة                            |
| ٢,٤٨                                | ٢,٤٢                                | جم/سم <sup>٣</sup>  | ٨- طول العينة                                      |
| ١٢,٨٣                               | ٨,٨٠                                | طن                  | ٩- الوزن الحجمي للقلب الخرساني                     |
| شروخ رأسية                          | شروخ رأسية                          |                     | ١٠- حمل الكسر للقلب الخرساني                       |
| ١٨٥                                 | ١٢٧                                 | كجم/سم <sup>٢</sup> | ١١- شكل الإنهيار                                   |
| القطر البعد                         | القطر البعد                         | مم                  | ١٢- مقاومة الضغط للقلب الخرساني                    |
| ٤٠ ١٦                               | ٢٣ ١٦                               |                     | ١٣- مقاس ومكان حديد التسليح بالعينة                |
| ٠ ٠                                 | ٠ ٠                                 |                     |                                                    |
| ٠ ٠                                 | ٠ ٠                                 |                     |                                                    |
| ٢١٦                                 | ١٥١                                 | كجم/سم <sup>٢</sup> | ١٤- مقاومة الضغط التقديرية للمكعب الخرساني بالموقع |

### ملاحظات:

- البيانات المذكورة عاليه طبقا لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسئولية على المركز.
- اتجاه اخذ القلب الخرساني للعينات ارقام (٧،٦) عمودي على اتجاه الصب .
- تم تحديد وترقيم أماكن عينات القلب الخرساني في الموقع بواسطة لجنة المعاينة .
- تم إجراء الاختبار طبقاً لدليل الاختبارات المعملية لمواد الخرسانة (الملحق الثالث) بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ .
- النتائج المرفقة تسري فقط على العينات المختبرة بالمركز.

المشرف العام

المشرف

القائم بالاختبار

د. محمد عبد الحليم

د. محمد عبد الحليم

د. محمد عبد الحليم

### نتائج اختبار عينات القلب الخرساني

البيانات الواردة من الجهة طالبة الاختبار:

الجهة طالبة الاختبار : لجنة المعاينة بالمركز

المشروع : معاينة عمارة رقم ٦ المجاورة ١٧ بلوك ١٩ - المنطقة العمرانية الاولى - ٦ اكتوبر

بيانات أخرى إضافية : العينات ارقام (١٠،٩،٨) خاصة بخرسانة اعمدة الدور الأول

تاريخ التوريد : \_\_\_\_\_

رقم الوارد : \_\_\_\_\_

### النتائج:

| رقم العينة                          |                                     |                                     | البيانات الأساسية                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ١٠                                  | ٩                                   | ٨                                   |                                                    |
| عمود خرساني                         | عمود خرساني                         | عمود خرساني                         | ١- العنصر المختبر                                  |
| غير متجانسة و يوجد بها فراغات صغيرة | غير متجانسة و يوجد بها فراغات صغيرة | غير متجانسة و يوجد بها فراغات صغيرة | ٢- الحالة الظاهرية للعينة                          |
| زلط                                 | زلط                                 | زلط                                 | ( توزيع المواد و الفراغات - الشروخ - درجة الدمك )  |
| ٢٠٢٣/٠٧/٠٦                          | ٢٠٢٣/٠٦/٠٧                          | ٢٠٢٣/٠٦/٠٧                          | ٣- نوع الركام                                      |
| ٢٠٢٣/٠٧/١١                          | ٢٠٢٣/٠٦/١٤                          | ٢٠٢٣/٠٦/١٤                          | ٤- تاريخ اخذ القلب                                 |
| تسوية السطح بالكبريت                | تسوية السطح بالكبريت                | تسوية السطح بالكبريت                | ٥- تاريخ اختبار القلب                              |
| ٩٤                                  | ٩٤                                  | ٩٤                                  | ٦- طريقة إعداد نهاية العينة                        |
| ١٠٣                                 | ١٤٠                                 | ١٢٥                                 | ٧- القطر المتوسط للعينة                            |
| ٢,٤٨                                | ٢,٢٦                                | ٢,١٩                                | ٨- طول العينة                                      |
| ١٠,٩٢                               | ٦,٥٠                                | ٤,٧٦                                | ٩- الوزن الحجمي للقلب الخرساني                     |
| شروخ راسية                          | شروخ راسية                          | شروخ راسية                          | ١٠- حمل الكسر للقلب الخرساني                       |
| ١٥٧                                 | ٩٤                                  | ٦٩                                  | ١١- شكل الإنهيار                                   |
| القطر البعد                         | القطر البعد                         | القطر البعد                         | ١٢- مقاومة الضغط للقلب الخرساني                    |
| ٣٧ ١٦                               | ١٤ ٨                                | ٢٥ ٨                                | ١٣- مقاس ومكان حديد التسليح بالعينة                |
| ٠                                   | ٠                                   | ٠                                   |                                                    |
| ٠                                   | ٠                                   | ٠                                   |                                                    |
| ١٧٨                                 | ١٠٩                                 | ٧٨                                  | ١٤- مقاومة الضغط التقديرية للمكعب الخرساني بالموقع |

### ملاحظات:

- البيانات المذكورة عاليه طبقا لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسئولية على المركز.
- اتجاه اخذ القلب الخرساني للعينات ارقام (١٠،٩،٨) عمودي على اتجاه الصب .
- تم تحديد وترقيم أماكن عينات القلب الخرساني في الموقع بواسطة لجنة المعاينة .
- تم إجراء الاختبار طبقاً لدليل الاختبارات المعملية لمواد الخرسانة (الملحق الثالث) بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣.
- النتائج المرفقة تسري فقط على العينات المختبرة بالمركز.

المشرف العام

المشرف

القائم بالاختبار

د. محمد عبد الحليم

د. محمد عبد الحليم

د. محمد عبد الحليم

### نتائج اختبار عينات القلب الخرساني

البيانات الواردة من الجهة طالبة الاختبار:

الجهة طالبة الاختبار : لجنة المعاينة بالمركز

المشروع : معاينة عمارة رقم ٦ المجاورة ١٧ بلوك ١٩ - المنطقة العمرانية الاولى - ٦ اكتوبر

بيانات أخرى إضافية : العينة رقم (١١) خاصة بخرسانة عمود الدور الأول

تاريخ التوريد : \_\_\_\_\_

رقم الوارد : \_\_\_\_\_

### النتائج:

| البيانات الأساسية                                  |                                     | رقم العينة          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| ١١                                                 |                                     |                     |
| ١- العنصر المختبر                                  | عمود خرساني                         |                     |
| ٢- الحالة الظاهرية للعينة                          | غير متجانسة و يوجد بها فراغات صغيرة |                     |
| ( توزيع المواد و الفراغات - الشروخ - درجة الدمك )  |                                     |                     |
| ٣- نوع الركام                                      | كسر زلط                             |                     |
| ٤- تاريخ اخذ القلب                                 | ٢٠٢٣/٠٧/٠٦                          |                     |
| ٥- تاريخ اختبار القلب                              | ٢٠٢٣/٠٧/١١                          |                     |
| ٦- طريقة إعداد نهاية العينة                        | تسوية السطح بالكبريت                |                     |
| ٧- القطر المتوسط للعينة                            | ٩٤                                  | مم                  |
| ٨- طول العينة                                      | ١٠٦                                 | مم                  |
| ٩- الوزن الحجمي للقلب الخرساني                     | ٢,١٨                                | كجم/سم <sup>٣</sup> |
| ١٠- حمل الكسر للقلب الخرساني                       | ٥,٣٥                                | طن                  |
| ١١- شكل الإنهيار                                   | شروخ رأسية                          |                     |
| ١٢- مقاومة الضغط للقلب الخرساني                    | ٧٧                                  | كجم/سم <sup>٢</sup> |
| ١٣- مقياس ومكان حديد التسليح بالعينة               | القطر البعد                         | مم                  |
|                                                    | ٠                                   |                     |
|                                                    | ٠                                   |                     |
|                                                    | ٠                                   |                     |
| ١٤- مقاومة الضغط التقديرية للمكعب الخرساني بالموقع | ٨١                                  | كجم/سم <sup>٢</sup> |

### ملاحظات:

 
- البيانات المذكورة عاليه طبقا لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسئولية على المركز.
- اتجاه اخذ القلب الخرساني للعينة رقم (١١) عمودي على اتجاه الصب .
- تم تحديد وترقيم أماكن عينات القلب الخرساني في الموقع بواسطة لجنة المعاينة .
- تم إجراء الاختبار طبقاً لدليل الاختبارات المعملية لمواد الخرسانة (الملحق الثالث) بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣.
- النتائج المرفقة تسري فقط على العينات المختبرة بالمركز.

 
المشرف العام

المشرف

القائم بالاختبار





  
٥٥٤/٨/١

**تحديد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات في الخرسانة المتصلدة**

كود النموذج HBRC-RAW-F-7.8-01

رقم التقرير ( 682 / Lab:2 / 2023 )

| العينة المعينة                                                                       | الموقع/اسم المشروع :  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| معاينة عمارات المجاورة (١٤) - بلوك ٢٩ - المنطقة العمرانية الاولى - مدينة ٦ أكتوبر    |                       |
| عينات خرسانة (عمارة ٦)                                                               | نوع / وصف العينة :    |
| ٢٠٢٣/٧/٢٥ تاريخ الإختبار : ٢٠٢٣/٧/٢٦ كود العينة : ICO 4112-4114                      | تاريخ إستلام العينة : |
| تحديد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات                                              | نوع الاختبار :        |
| تم اجراء الاختبارات طبقا للمواصفات الأنجليزية BS. 1881 - 124:2015 + A1:2021          | طريقة الإختبار :      |
| حدود الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ إصدار ٢٠٢٠ جدول رقم (٢-٢٠) | بيانات أخرى :         |

**النتائج**

| الإختبار                                        | عينة (١)        | عينة (٢)           | عينة (٣)          | *حدود الكود                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| توصيف العينة                                    | عمود بدور الدور | عمود بالدور الارضي | عمود بالدور الاول |                                                                                                           |
| الكلوريدات (Cl <sup>-</sup> ) % من وزن الخرسانة | ٠,١٥٦           | ٠,١٤٧              | ٠,١٢٥             | -                                                                                                         |
| الكلوريدات (Cl <sup>-</sup> ) % من وزن الأسمنت  | ١,٠٢٥           | ٠,٩٦٦              | ٠,٨٢١             | لا تزيد على ٠,١٥ % للخرسانة المسلحة المعرضة للكلوريدات ولا تزيد على ٠,٣ % للخرسانة الغير معرضة للكلوريدات |
| الكبريتات (SO <sub>3</sub> ) % من وزن الخرسانة  | ٠,٣١٤           | ٠,٣٦٣              | ٠,٤١٤             | -                                                                                                         |
| الكبريتات (SO <sub>3</sub> ) % من وزن الأسمنت   | ٢,٠٦٣           | ٢,٣٨٥              | ٢,٧٢١             | لا تزيد عن ٤ %                                                                                            |

**ملاحظات :**

- تم حساب محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات كنسبة مئوية من وزن الاسمنت بافتراض ان محتوى الاسمنت للعينة الموردة ٣٥٠ كجم/م<sup>٣</sup> وأن كثافة العينة ٢,٣٠ جم/سم<sup>٣</sup>
- تم تسليم العينة الى المعمل بمعرفة الجهة طالبة الاختبار
- البيانات المذكورة عاليه طبقا لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار .
- النتائج الموضحة عاليه تسرى فقط على العينة المقدمة للمركز من الجهة طالبة الاختبار .
- يجب الرجوع الى الكود المصري في حالة وجود آلية لتحديد دورية الاختبار .
- مدة سريان هذا التقرير ٣ شهور ولا يسمح بنسخ هذا التقرير إلا بموافقة كتابية من المركز .
- يلتزم المعمل ببنود المواصفة الدولية ISO 17025 لسنة ٢٠١٧ من حيث سرية البيانات والشفافية وكذا الحيادية مع العملاء .

القائم بالاختبار

إشراف ومراجعة

مدير المعمل

ك/ فاطمة شكري

أ.د/ عزت الشيمي

87 El-Tahrir St., Dokki, Giza 11511  
P.O.Box: 1770 Cairo, EGYPT

٨٧ شارع التحرير الدقي - جيزة  
ص.ب: ١٧٧٠ القاهرة

Phone: (+202) 7617102, 7617092 Fax: 3351564, 7628736

E\_mail: hbrc.@hbrc.edu.eg www.hbrc.edu.eg

## تحديد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات في الخرسانة المتصلدة

كود النموذج HBRC-RAW-F-7.8-01

رقم التقرير ( 682 / Lab:2 / 2023 )

| العميل - ل:           | الجنة المعاينة                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| الموقع/اسم المشروع :  | معاينة عمارات المجاورة (١٤) - بلوك ٢٩ - المنطقة العمرانية الاولى - مدينة ٦ أكتوبر    |
| نوع / وصف العينة :    | عينات خرسانة (عمارة ٦)                                                               |
| تاريخ إستلام العينة : | ٢٠٢٣/٧/٢٥ تاريخ الإختبار : ٢٠٢٣/٧/٢٦ كود العينة : ICO 4115-4116                      |
| نوع الإختبار :        | تحديد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات                                              |
| طريقة الإختبار :      | تم اجراء الاختبارات طبقا للمواصفات الانجليزية BS. 1881 - 124:2015 + A1:2021          |
| بيانات أخرى :         | حدود الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ إصدار ٢٠٢٠ جدول رقم (٢٠-٢) |

### النتائج

| الإختبار                                        | عينة (٤)         | عينة (٥)        | * حدود الكود                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| توصيف العينة                                    | سقف الدور الارضي | سقف الدور الاول |                                                                                                           |
| الكلوريدات (Cl <sup>-</sup> ) % من وزن الخرسانة | ١,١٨٧            | ١,١١٥           | -                                                                                                         |
| الكلوريدات (Cl <sup>-</sup> ) % من وزن الأسمنت  | ١,٢٢٩            | ١,٧٥٦           | لا تزيد على ١,١٥ % للخرسانة المسلحة المعرضة للكلوريدات ولا تزيد على ٠,٣ % للخرسانة الغير معرضة للكلوريدات |
| الكبريتات (SO <sub>3</sub> ) % من وزن الخرسانة  | ١,٦٠٥            | ١,٥٩١           | -                                                                                                         |
| الكبريتات (SO <sub>3</sub> ) % من وزن الأسمنت   | ٣,٩٧٦            | ٣,٨٨٤           | لا تزيد عن ٤ %                                                                                            |

### ملاحظات :

- تم حساب محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات كنسبة مئوية من وزن الاسمنت بافتراض ان محتوى الاسمنت للعينة الموردة ٣٥٠ كجم/م<sup>٣</sup> وأن كثافة العينة ٢,٣٠ جم/سم<sup>٣</sup>
- تم تسليم العينة الى المعمل بمعرفة الجهة طالبة الاختبار
- البيانات المذكورة عالية طبقا لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار .
- النتائج الموضحة عالية تسرى فقط على العينة المقدمة للمركز من الجهة طالبة الإختبار .
- يجب الرجوع الى الكود المصري في حالة وجود آلية لتحديد دورية الاختبار .
- مدة سريان هذا التقرير ٣ شهور ولا يسمح بنسخ هذا التقرير إلا بموافقة كتابية من المركز .
- يلتزم المعمل ببند المواصفة الدولية ISO 17025 لسنة ٢٠١٧ من حيث سرية البيانات والشفافية وكذا الحيادية مع العملاء .

مدير المعمل

إشراف ومراجعة

القائم بالاختبار

أ.د/عزت الشيمي

ك/فاطمة شكري

87 El-Tahrir St., Dokki, Giza 11511  
P.O.Box: 1770 Cairo, EGYPT

٨٧ شارع التحرير الدقى - جيزة  
ص.ب: ١٧٧٠ القاهرة

Phone: (+202) 7617102, 7617092 Fax: 3351564, 7628736  
E\_mail: hbrc@hbrc.edu.eg www.hbrc.edu.eg